

XSL8005

变压器空载负载特性测试仪



说 明 书

深圳市新胜利电子科技有限公司
SHENZHEN NEW VICTOR ELECTRONICS CO., LTD

公 司 简 介

深圳市新胜利电子科技有限公司是专业研制与销售电力实验室设备的企业，以科技创新和诚信服务作为企业发展的坚实理念，产品主要用于供电局、电厂、铁路、电信、石油、化工等与电力电气相关的行业部门。

公司产品仪器仪表有十几种，用来针对不同的现场实验，现场测试，实验室的测试。产品符合电力行业标准，具有很高的性价比。

公司创业以来，在社会各界的支持和全体员工的不懈努力下，在仪器仪表销售领域建立了很高的信誉和知名度，拥有完善的市场用户体系、营销体系和用户服务体系。公司奉行“技术为中心，需求为导向，服务为根本”的方针，销售的产品已遍及全国各行各业，在日趋激烈的市场竞争中更具优势力。

服 务 承 诺

为客户提供质优价廉的产品、完善的技术支持和良好的售后服务是本公司的一贯宗旨。我们想客户所想、急客户所急、以满足客户需求为己任。决不辜负用户对我们的信任，并且始终本着诚信、超越的信念，力求以更完美的技术品质和真诚的服务回报于社会。

我们保证：守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款；按合同的规定为您提供送货、安装、调试、培训等各项服务；按您的要求签定严密的、科学的《技术协议》。

我们郑重承诺：凡订购我公司的自产设备如出现质量问题一个月内免费退货、一年内免费换货、三年内免费维修、终身保养维修服务。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、功能特性.....	- 5 -
二、主要技术指标.....	- 5 -
1、测试项目.....	- 5 -
2、主要技术参数.....	- 6 -
三、面板说明.....	- 6 -
四、操作说明.....	- 6 -
1、键盘使用方法.....	- 6 -
2、主界面介绍.....	- 6 -
3、试品参数的管理操作.....	- 7 -
4、空载试验过程介绍.....	- 8 -
5、负载试验过程介绍.....	- 10 -
6、谐波试验过程介绍.....	- 11 -
附录.....	- 12 -
1、试验接线图.....	- 12 -
2、仪器检定方法.....	- 13 -
3、显示结果说明及理论计算公式.....	- 13 -
4、常见故障排除.....	- 14 -

一、功能特性

- 1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路（负载）损耗。
- 2、可进行谐波试验，分析至 31 次谐波。
- 3、仪器内部自动进行量程切换，允许测量电压、电流范围宽，接线简单。
- 4、做三相变压器的空载、负载试验时，仪器能自动判断接线是否正确，并显示三相电压、电流的向量图。
- 5、单机可以完成 1000KVA 以下的配电变压器全电流下的负载实验；在三分之一额定电流下可完成 3150KVA 以下的配电变压器的负载试验（在三分之一的额定电流下，仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数）。
- 6、所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如：波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正，使测试结果准确度更高。
- 7、320x240 大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，宽温液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。
- 8、仪器可以由用户预设 40 组被试品参数，而且这些参数可以根据需要随时删除和增加，使用非常方便。
- 9、自带实时电子钟，自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。
- 10、面板式热敏打印机，可现场快速打印试验结果。
- 11、数据（试品设置、测量结果、测试时间等）具备掉电存贮及浏览功能，可以存储 500 组实验结果，能与计算机联机传送数据。
- 12、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量，可测量任意参数的被试品。

二、主要技术指标

1、测试项目

- ◇ 三相电压有效值： U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} ；
- ◇ 三相电压交流平均值： \bar{U}_{ab} 、 \bar{U}_{bc} 、 \bar{U}_{ca} ；
- ◇ 三相电流有效值： I_a 、 I_b 、 I_c ；
- ◇ 空载损耗及空载电流百分比： P_o 、 $I_o\%$ ；
- ◇ 负载损耗、阻抗电压百分比及短路阻抗： P_t 、 e_{kt} 、 Z_t ；
- ◇ 任意指定温度的负载损耗、阻抗电压百分比及短路阻抗；
- ◇ 电压波形中各次谐波分量的百分比；
- ◇ 电流波形中各次谐波分量的百分比；

2、主要技术参数

- ◇ 电流测量范围：0.5A ~ 60A，测量精度 0.2 级；
- ◇ 电压测量范围：10V ~ 650V，测量精度 0.2 级；
- ◇ 外加互感器可以拓宽仪器的测量范围；
- ◇ 频率测量范围：40 ~ 65Hz，测量精度 0.2 级；
- ◇ 电源输入：AC220V±10%；

三、面板说明



图 1 空负载测试仪面板图

四、操作说明

1、键盘使用方法

“OK”键选择当前的输入，“取消”可以消除刚才的错误输入，“↑”“↓”“←”“→”则可以方便的实现光标的移动。“切换”键为备用键。键盘的下方为 0~9 的数据键，在数据输入时，通过这些数字键可以方便的输入数据。

2、主界面介绍

主界面如下图所示，由 8 个模块组成。



图 3 空负载测试仪开机主界面

- 1) 空载试验：在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的空载损耗。
- 2) 负载试验：在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的负载损耗。
- 3) 谐波试验：对单相或三相电压、电流进行谐波分析试验。
- 4) 试品参数：对预设的变压器参数进行修改、增加、删除等操作。
- 5) 数据浏览：对存储的数据进行浏览，删除等管理。
- 6) 系统设置：设置当前的系统时间。
- 7) 系统帮助：在该项中可以查看各种试验的接线图。
- 8) 厂家设置：该功能为厂家生产调试用。

3、试品参数的管理操作

- 1) 在主界面中，通过键盘的方向键使光标移动到试品参数菜单，然后按 OK 键，进入试品参数的管理操作选择界面如下：

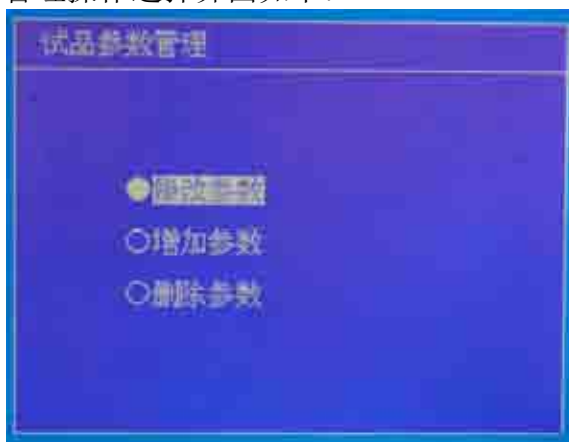


图 4 试品参数管理界面

- 2) 在上面的界面中选择增加参数，出现下面的增加试品参数页面：



图 5 增加试品参数页面

上图中，编号一栏为变压器的编号，编号的长度为 7 位，前两位代表变压器类型，后五位代表变压器容量（运行输入的最大容量值为 63000），单位为 KVA，如变压器类型为 S9，容量为 315KVA，则其编号一栏应输入：0900315。

数据的输入方法如下（以 Un1 为例，输入值为 35.00）：使用方向键把光标移动到 Un1 后的数据输入栏中，通过数字键盘直接输入 35.00，输入完成后按 OK 键即可。注意在光标停留在 Un1 后的输入栏时，屏幕最下方提示“高压侧额定电压”（屏幕最下方总是提示当前光标输入栏的参数意义）。

3) 在图 4 中选择修改参数，出现下面的选择变压器编号页面：



图 6 选择变压器编号页面

通过方向键选择预修改其参数的编号，然后按 OK 键进入试品参数修改页面，参数修改页面与图 5 相同。

4) 在图 4 种选择删除参数，则出现图 6 的选择变压器编号页面，选定编号后，按 OK 键将删除该编号的变压器参数配置。

4、空载试验过程介绍

1) 根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线，然后接通空负载测试仪的工作电源（便携式空负载测试仪出厂时内部接线为双表法测量方式）。

2) 在主界面中选择空载试验，则显示空载试验设置界面如下图：



图 7 空载试验设置页面

该页面保存上次试验时的设置值，检查、修改该页面中的设置值使其与当前试验变压器一致。

3) 在图 7 中，光标选择“开始试验”，按 OK 键进入如下的空载试验测试数据页面：



图 8 空载试验测试数据页面

该页面完整的显示了空载试验的所有测试结果： U_o (V) 为三相线电压的平均值， P_s (KW) 为当前电压下的实测功率， d 为电压波形畸变系数， P_o (KW) 为校正后的空载损耗， $I_o\%$ 为空载电流百分比。

左上侧为试验电压、电流的向量图，如果接线错误，该页面提示“接线错误，请关机检查”；通过升压器缓慢增加试验电压，当 U_o (V) 等于空载试验的额定电压时，停止升压。移动光标到“锁定”按钮，长按 OK 键锁定当前测试结果，此时“锁定”按钮变为“重测”按钮。

在该页面的“保存”把当前的结果保存到随机的存储器上；“打印”则通过打印机打印当前的测试结果。

注意：升压的过程中，要时刻关注 U_o 与 I_o ，除避免过压外，更要提防试品异常时试验电流过大损坏仪器或被试品。

4) 在图 8 中按“重测”则将重新对当前变压器进行测试，按“退出”则退回到图 3 系统功能的主界面。

5、负载试验过程介绍

- 1) 根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线，然后接通空负载测试仪的工作电源。
- 2) 在主界面中选择负载试验，则显示负载试验设置界面如下图：



图 9 负载试验设置页面

该页面保存上次试验时的设置值，检查、修改该页面中的设置值使其与当前试验变压器一致，尤其要注意检查编号的后 5 位所代表的容量值、高压侧额定电流、电流互感器变比等，避免设定值错误或者试验电流超量程。

- 3) 在图 9 中选择“开始试验”，进入负载试验测试数据界面：

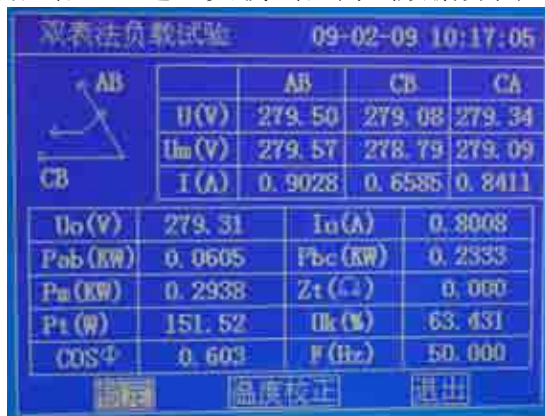


图 10 负载试验测试数据页面

该页面显示负载试验时当前温度下的所有测试数据： I_0 (A) 为三相电流的平均值， P_s (KW) 为当前电压下的实测功率， P_t (KW) 为当前温度下校正到额定电流时的复载损耗， Z_t (Ω) 为当前温度下的短路阻抗， $U_k\%$ 为当前温度下的短路电压百分比。

左上侧为试验电压、电流的向量图，如果接线错误，该页面提示“接线错误，请关机检查”；通过升压器缓慢增加试验电压，当 I_0 (A) 等于负载试验的试验电流时，停止升压。移动光标到“锁定”按钮，长按 OK 键锁定当前测试结果，此时“锁定”按钮变为“重测”按钮。

注意：升压的过程中，要时刻关注 U_0 与 I_0 ，除避免过压外，更要提防试品异常时试验电流过大损坏仪器或被试品。

- 4) 在图 10 种选择“温度校正”，显示温度校正界面：

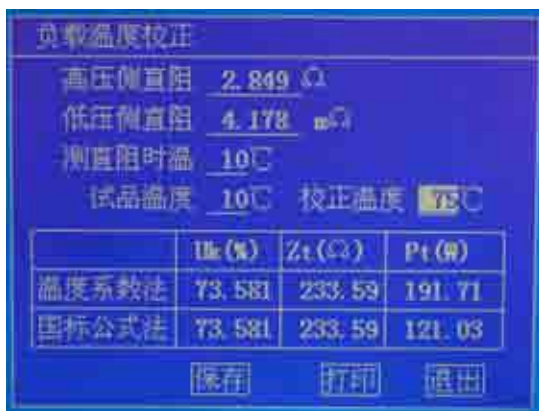


图 11 负载结果温度校正页面

该页面的参数设置值为上次试验的设置值，检查、修改使其与当前被试品一致，本仪器提供两种温度校正算法：温度系数法和国标公式法，这两种算法的公式见后面附录。

在该页面的“保存”把当前的结果保存到随机的存储器上；“打印”则通过打印机打印当前的测试结果。

6、谐波试验过程介绍

空载试验时，由于变压器铁芯的励磁曲线是非线性曲线，通过变压器的空载电流将有一定的谐波分量，谐波分量的多少与试验电源的容量有关。谐波试验即是在做完空载试验或负载试验后，不改变试验接线的情况下，测量此时通过变压器的电压、电流的谐波分量的情况。

- 1) 先按前述的过程进行空载试验或负载试验，试验完成后，不改变接线与调压器输出电压，在系统的主界面上选择谐波试验，将出现下面的谐波分量列表页面：

谐波分量		09-02-09 10:18:48				
	A%	B%	C%	Ia%	Ib%	Ic%
01	100.	100.	100.	100.	100.	100.
02	0.02	0.02	0.01	0.31	0.51	0.66
03	0.20	0.13	0.11	5.11	8.94	5.85
04	0.01	0.03	0.01	0.17	0.27	0.31
05	0.64	0.39	0.39	7.20	9.49	9.42
06	0.02	0.02	0.02	0.05	0.01	0.04
07	1.44	1.36	1.36	1.59	2.79	2.24
08	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02
09	0.09	0.12	0.06	0.33	0.63	0.24
Σ	1.77	1.58	1.59	9.02	13.41	11.36

图 12 谐波分量列表页面

列表中的值为各谐波分量相对于基波的百分比，本系统共分析到第 31 次谐波，第一个页面显示 1~9 次谐波的相对值，按“↑”“↓”键可以进行上下翻页以显示其他谐波分量的值。

页面最下方一栏显示所有谐波的和相对于基波的百分比。

- 2) 在图 12 页面中长按 OK 键，出现下面的频谱图页面：


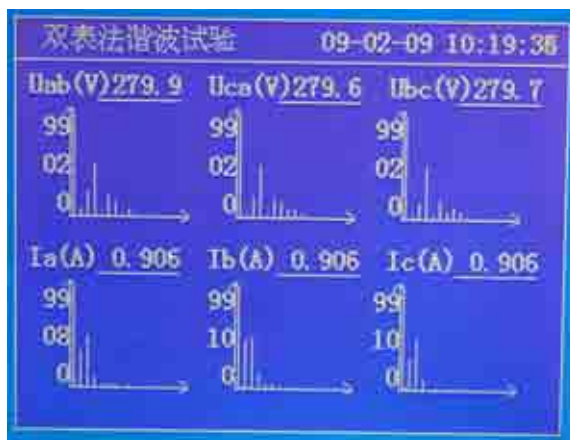


图 13 谐波分量频谱图页面


附录

1、试验接线图


1) 三相变压器空载试验接线图

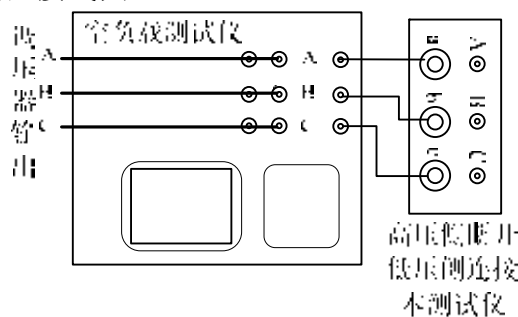


2) 三相变压器负载试验接线图

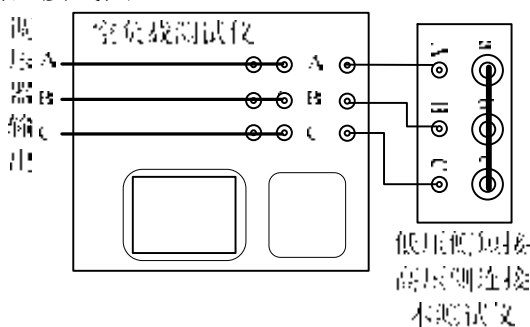

3) 单相变压器空载试验接线图

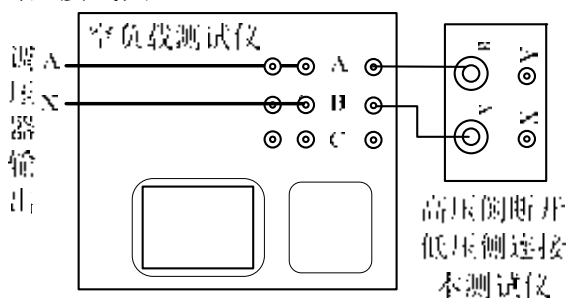


4) 单相变压器负载试验接线图

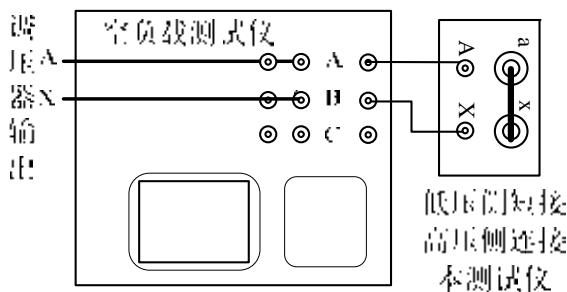

2、仪器检定方法

- 1) 所需仪器：误差小于 0.1% 的三相标准源；
- 2) 接线图：空负载测试仪与标准源的接线图如下：

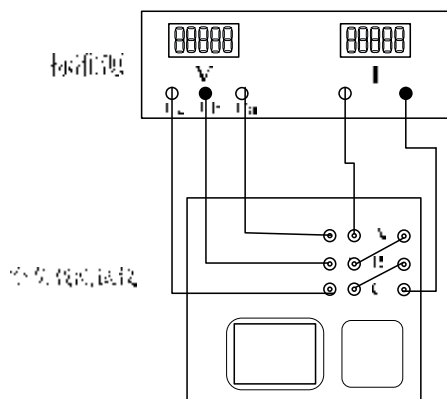

- 3) 接通空负载测试仪的电源，进入空载试验的数据页面图 8，检定该页面下的实测电压、电流以及实测功率 P_m (KW) 与标准源的输入值之间的误差。

3、显示结果说明及理论计算公式

◇ 负载试验温度换算公式

$$\text{阻抗电压百分比: } u_{kt} \% = \sqrt{u_k^2 + \left(\frac{P_k}{10S_n}\right)^2 \times (k_t^2 - 1)} \times 100\%$$

$$\text{短路阻抗: } z_t = u_{kt} \times \frac{u_n^2}{S_n}$$

$$\text{温度系数法换算公式为: } P_{kt} = K_t P_k$$

$$\text{国标公式法换算公式为: } P_{kt} = \frac{P_k + \sum I_n^2 R_T (K_t^2 - 1)}{K_t}$$

上述公式符号含义：

t — 校正的目标温度，也即 75 或 120

T — 当前环境温度

t_R — 测量电阻时的温度

K_t —当前环境温度换算到 t (75 或 120) 度的温度系数, $K_t = \frac{235+t}{235+T}$

K_R —将测量电阻时的温度换算到当前环境温度 T 的温度系数, $K_R = \frac{235+T}{235+t_R}$

U_o —实测三相电压有效值的平均值, $U_o = (U_{ab} + U_{bc} + U_{ca})/3$

I_o —实测三相电流有效值的平均值, $I_o = (I_a + I_b + I_c)/3$

P'_k —实测变压器总损耗功率, 两表法 $P'_k = P_{ab} + P_{bc}$, 三表法

$P'_k = P_a + P_b + P_c$

u_k —当前温度下阻抗电压百分比, $u_k = (U_o/U_n) * (I_n/I_o)$

P_k —当前温度下, 折算到额定电流的总损耗功率, $P_k = P'_k * (I_n/I_o)$

U_n —施加电压测的额定电压, 若电压从高压侧施加则为 U_{n1} , 若电压从低压侧施加则为 U_{n2} 。

I_n —施加电压侧的额定电流, 若电压从高压侧施加则为 I_{n1} , 若电压从低压侧施加则为 I_{n2} 。

S_n —所测变压器的额定容量 (单位为 KVA)。

U_{n1}/U_{n2} —分别表示被测变压器高压侧和低压测的额定电压。

I_{n1}/I_{n2} —分别表示被测变压器高压侧和低压测的额定电流。

$\Sigma I_n^2 R$ ——被测试变压器高、低压侧三相绕线的电阻损耗 (单位: W); “Y”与“D”型接法的电阻损耗= $1.5 I_n^2 R_x$ 。“Yn”型接法的电阻损耗= $3 I_n^2 R_{xn}$, 其中 R_x ——人工键入高/低压侧的线电阻, R_{xn} ——人工键入高/低压侧的相电阻 ($x=1$ 或 2)。

$\Sigma I_n^2 R_T$ ——折算到当前温度的变压器绕线电阻损耗, $\Sigma I_n^2 R_T = K_R * \Sigma I_n^2 R$ 。

4、常见故障排除

- ◇ 开机无显示: 先关机, 打开背板上 AC 220V 插座的保险丝盒, 检查保险丝是否烧断, 可更换保险。
- ◇ 屏幕突然黑屏: 可按复位键, 重新开始测量。
- ◇ 测量及运算结果不正确: 检查外部接线, 是否按说明书操作, 是否有接触不良或接错线; 相关参数设置不正确。
- ◇ 测量电压正常而电流显示为零, 请检查该电流档保险管是否熔断。



深圳市新胜利电子科技有限公司

电话: 0755-83748942; 83975270; 83748130; 83748156; 83748273

传真: 0755-83975279

地址: 深圳市南山区高新区北区宝深路科陆大厦 A 座 12 楼

邮编: 518057

网址: <http://www.sznew-victor.com>

邮箱: XSL@sznew-victor.com